

改善箇所説明図

株式会社パプロ




側面補助方向指示器

後面方向指示器



LEDランプ(追加部品)

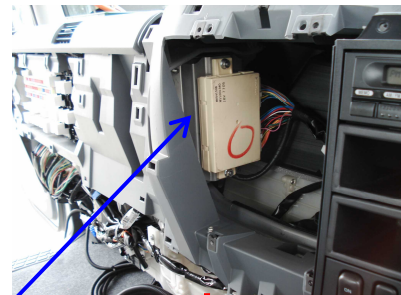

フラッシュリレーユニット交換



不具合発生箇所

荷台後面に方向指示器を追加取付した車両又は、側面に補助方向指示器を追加取付した車両において、方向指示器が正常に機能しなくなった場合、運転席の運転者に表示する作動状態表示装置の点滅灯の点滅回数が著しく変化しない。

改善の内容

荷台後面に方向指示器を追加取付した全車両においては、キャブ内フラッシュリレーユニットを適切な、しきい値のフラッシュリレーユニットに交換する。又、側面に補助方向指示器を追加取付した全車両においては、補助方向指示器に使用している電球を、所要電流が十分に少ないLEDランプ又は、LED式補助方向指示器本体に交換する。