



# パブコサービスニュース

第4号

発行日 2011年 12月 6日

品質管理部 品質保証課

## 《ウェザーストリップの接着に関する改善のお知らせ》

いつも弊社のアフターサービス推進にご協力を賜り誠にありがとうございます。  
この度、下記不具合に関する改善を実施致しましたので、お知らせ申し上げます。

### 1. 不具合内容


弊社新型ウイングボデーEXIO WING (09L) に於いて、ウイング前後のサイドフレーム内面に取付けのウェザーストリップ（止水ゴム）が剥がれる問合せがあった。

### 2. 剥がれの要因

- ①ウェザーストリップ側の粘着テープの接着力の不安定さがあった。
- ②ウイングサイドフレーム側の脱脂が不完全により接着力が低下した。

### 3. 改善内容

- 2-① ウェザーストリップ接着の信頼性向上として、粘着テープの接着力を更に上げ安定化を図った。
- 2-② 接着剤を使用する箇所に関しては、脂分や汚れを除去する目的の脱脂を徹底し接着の安定化を図った。

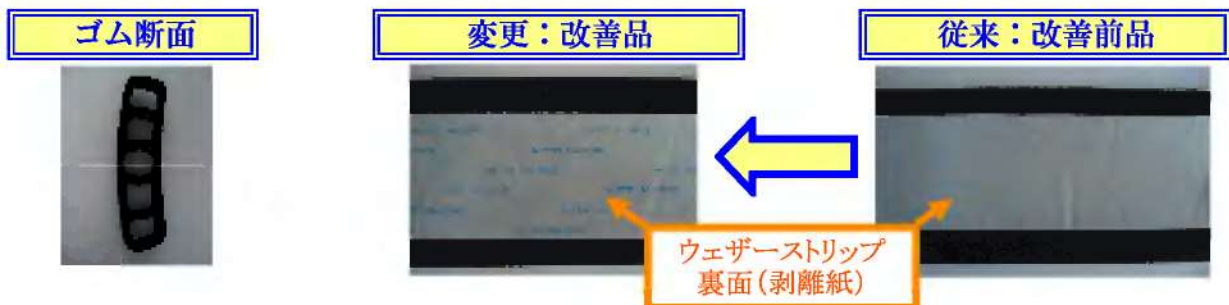

### 5. 当該ウェザーストリップの取り付け部位



### 4. 改善実施日

2011年10月より生産車へ実施。

※今後も、指定サービス工場殿向けにサービスニュースを配信させていただきますので、ご協力の程  
お願い申し上げます。

### 【配信元】

株式会社 パブコ 品質管理部 品質保証課  
〒243-0402  
神奈川県海老名市柏ヶ谷456番地  
TEL046-235-8525 FAX046-235-7964