



# 改善箇所説明図



ウイングヒンジ

対策品 ウイングヒンジ

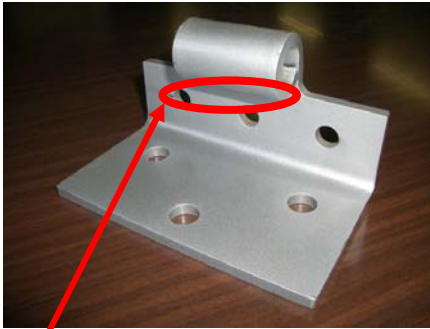

## 不具合発生箇所

〔 ウイングボデー車において、アルミ製のセンターバーとウイングの最前部及び最後部を締結しているヒンジの強度が不足しているため、当該ヒンジに亀裂が発生し、破断する恐れがある。 〕

## 改善の内容

全車両、左右最前部と最後部のヒンジを対策品のヒンジに交換する。